


Nach ca. 30 Sekunden wird die Verbindung zwischen dem PC (in meinem Fall ein Microsoft Surface 4 Pro) und dem TomTom getrennt. Somit kann das TomTom nicht aktualisiert werden.

Der Fehler ist bei Windows in den erweiterten Energieeinstellungen zu finden, um genau zu sein in den „Einstellungen für das selektive USB-Energiesparen“.


Den Schalter zum Deaktivieren findet ihr in der **Systemsteuerung** -> **Energieoptionen**

The screenshot shows the Windows 'Systemsteuerung' (Control Panel) window, specifically the 'Energieoptionen' (Energy Options) page. The window title is 'Systemsteuerung\System und Sicherheit\Energieoptionen'. The breadcrumb navigation shows 'Systemsteuerung > System und Sicherheit > Energieoptionen'. The page content includes a left-hand navigation pane with links like 'Startseite der Systemsteuerung', 'Kennwort bei Reaktivierung anfordern', and 'Zeitpunkt für das Ausschalten des Bildschirms auswählen'. The main content area is titled 'Auswählen oder Anpassen eines Energiesparplans' and explains that an energy-saving plan is a collection of hardware and system settings. It offers two options: 'Ausbalanciert (empfohlen)' (Balanced, recommended) and 'Energiesparmodus' (Energy saver). The 'Ausbalanciert' option is selected. Below the options, there is a slider for 'Weitere Energiesparpläne einblenden' (Show more energy-saving plans). At the bottom, there is a 'Bildschirmhelligkeit' (Screen brightness) slider and a gear icon for settings.

Und dann die Energiesparplaneinstellungen ändern

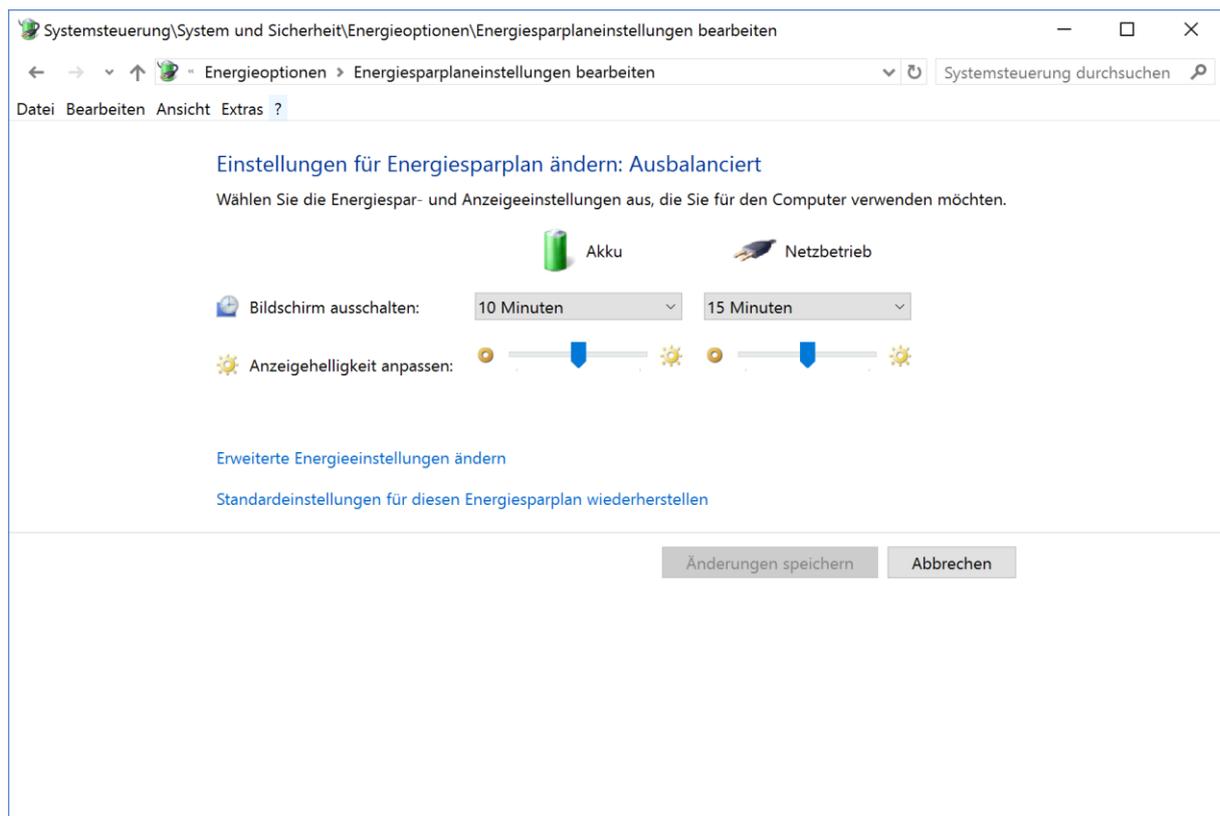

Und dann die Erweiterte Energieeinstellungen ändern

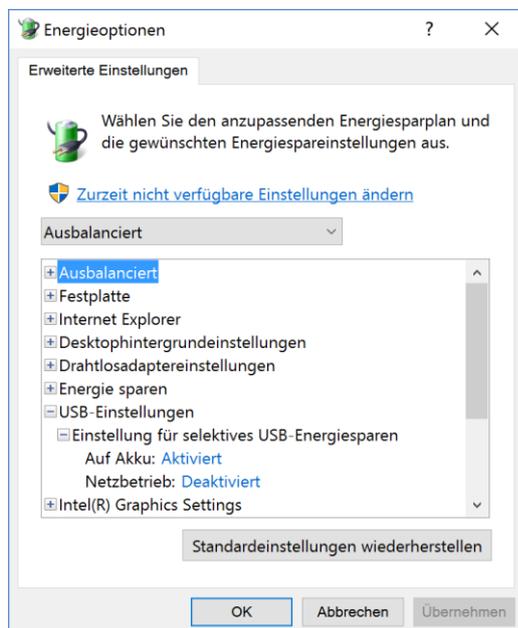

Solltet ihr die USB-Einstellungen nicht sehen (Microsoft hat die z.B. auf meinem Surface bei Windows diese ausgeblendet) dann müsst ihr vorher die Registry anpassen:

Erstellt euch eine neue Textdatei und gibt ihr den Namen USB.reg und kopiert folgendes als Text in die Datei:

```
Windows Registry Editor Version 5.00
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power]
```

```
"CsEnabled"=dword:00000000
```

Speichert die Datei (darauf achten, dass die Endung weiterhin .reg heißt) und macht einen Doppelklick drauf. Folgt den Anweisungen und fügt die Änderungen der Registry hinzu. Danach macht ihr einen Neustart und nun solltet ihr die USB-Einstellungen in den Energiesparoptionen sehen.

Viel Spaß.